

34mアンテナの現況報告

第13回技開センター会議資料

1998年9月16日

通信総合研究所 鹿島 川合

反射塗料面が腐食していた副反射鏡の鏡面再処理を行った。再処理前(S帯 TLNA:15K、Tsys:69K、X帯 TLNA:14K、Tsys:62K)と同程度(S帯 TLNA:5K、Tsys:62K、X帯 TLNA:37K、Tsys:62K)に復旧している。(写真1、写真2)



写真1：吊り上げ中の副反射鏡



写真2：取り付けられた副反射鏡

AZを360度回転させたときに一致しない問題はエンコーダー取付部のゆるみと判明した。(写真3)取付部のネジを増し締めしたところ一致するようになった。

全体的に老朽化が進んでいる。定期保守時に主鏡背面構造材(radial truss)の腐食進行が発見された。簡易な補強と補修塗装を行った。また、配電線の絶縁不良が発生してブレーカーがトリップした。交換工事を行って復旧した。

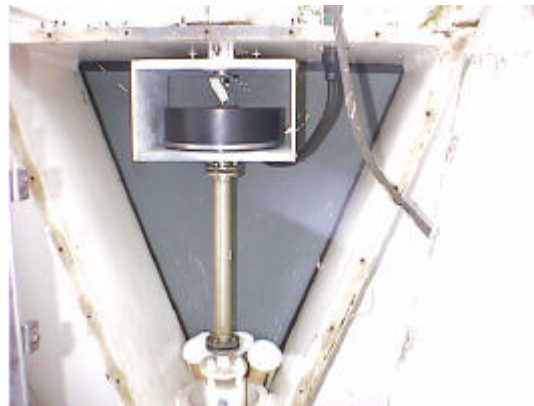


写真3：AZエンコーダー部の取付部を増し締めした

主鏡と背面構造材を固定する腐食が進んだナットプレート(nut plate)の一部をステンレス製のものに交換した。